

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 016.02.03Folha:
1/3**SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR DE PINO**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras gerais do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>			
Passo 01: Executar os passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada, observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente, com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 03: Retirar a amarra do isolador a ser substituído e descê-la pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 016.02.03Folha:
2/3**SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR DE PINO**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 04: Subir talhas e mordentes pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
Passo 05: Instalar as talhas na estrutura e os mordentes no condutor.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear as firmemente as ferramentas.
Passo 06: Tencionar as talhas até liberar o esforço no isolador.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Retirar o isolador e descê-lo pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 016.02.03Folha:
3/3**SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR DE PINO**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 08: Subir o novo isolador pelo conjunto de içamento pela corda de serviço e instalá-lo no pino.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
Passo 09: Retirar as talhas e mordentes e descê-los pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
Passo 10: Executar os passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>