



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 004.04.01

Folha:
1/5

DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA

Emissão:
13/11/2009

Revisão:
27/11/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 à 11 do <u>POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 à 11 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 à 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 à 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Localizar a Medição ou Quadro, conforme Ordem de Serviço. Obs.: - Confirmar as informações na ordem de serviço.	Eletricista	Ataque de animais domésticos.	Certificar-se da inexistência de animais agressivos, caso existam chamar proprietários para prendê-los.
Passo 03: Contatar com o consumidor informando-o do serviço a ser executado.	Eletricista	Ataque de animais domésticos.	Certificar-se da inexistência de animais agressivos, caso existam chamar proprietários para prendê-los.
Passo 04: Abrir a porta e entrar na Cabina de Medição utilizando a chave padrão.	Eletricista	Lesão muscular; Ataque de insetos / animais peçonhentos.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Certificar-se da inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção dos mesmos.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 004.04.01

Folha:
2/5

DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA

Emissão:
13/11/2009

Revisão:
27/11/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 05: Examinar todos os lacres da medição antes de rompê-los.</p> <p>Obs.: - Caso houver qualquer indício de adulteração/violação comunique ao setor responsável e aguarde instruções.</p>	Eletricista	-	-
<p>Passo 06: Retirar os lacres e abrir a Caixa de Medição, anotando a numeração dos lacres na Ordem de Serviço.</p> <p>Obs.: - Recolher do local todos os lacres retirados.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Ataque de insetos / animais peçonhentos.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Certificar-se da inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção dos mesmos.
<p>Passo 07: Retirar os lacres e abrir as tampas das CED, CP, Chave de Aferição / Bloqueio e dos bornes do Medidor, anotando a numeração dos lacres retirados na Ordem de Serviço.</p> <p>Obs.: - Recolher do local todos os lacres retirados.</p>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
<p>Passo 08: Examinar visualmente os equipamentos dentro da Caixa de Medição, CED e CP, verificando se não existem irregularidades.</p>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 004.04.01

Folha:
3/5

DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA

Emissão:
13/11/2009

Revisão:
27/11/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 09: Verificar visualmente a fixação dos condutores nas conexões da Chave de Aferição / Bloqueio e nos bornes do Medidor.	Eletricista	Lesão muscular; Choque elétrico / Arco elétrico	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista</u> .
Passo 10: Verificar as tensões e correntes na parte superior da Chave de Aferição / Bloqueio, de acordo com as recomendações da <u>OTD 002.01.04 Uso do Volt - Amperímetro</u> , anotando os valores medidos na Ordem de Serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Choque elétrico / Arco elétrico	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista</u> .
Passo 11: Efetuar testes de tensão e de corrente do Medidor através do manuseio das alavancas da Chave de Aferição / Bloqueio, verificando a regularidade da emissão de pulsos. Obs.: - Caso houver qualquer indício de irregularidade, comunique ao setor responsável e aguarde instruções.	Eletricista	Lesão muscular; Choque elétrico / Arco elétrico	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista</u> .
Passo 12: Executar o Fechamento da Fatura do Medidor, através de equipamento apropriado, anotando na OS as Leituras das respectivas funções, quando tratar-se de cliente com Tarifa Horó Sazonal (THS), e do mostrador do medidor para outros casos.	Eletricista	-	-

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 004.04.01Folha:
4/5**DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA**Emissão:
13/11/2009Revisão:
27/11/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 13: Desligar o Disjuntor Geral.	Eletricista	Lesão muscular; Choque elétrico / Arco elétrico	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista</u> .
Passo 14: Retirar ramal de ligação, executando os passos 25 à 47 do <u>POPD 024.01.04 Instalação e retirada de ramal multiplex</u> , enrolando-o e recolhendo-o para o veículo.	Igual aos passos 25 à 47 do <u>POPD 024.01.04</u>	Igual aos passos 25 à 47 do <u>POPD 024.01.04</u> .	Igual aos passos 25 à 47 do <u>POPD 024.01.04</u> .
Passo 15: Testar ausência de tensão no Disjuntor Geral, com a utilização do Volt-Amperímetro, observando as recomendações da <u>OTD 002.01.04 Uso do Volt - Amperímetro</u> .	Eletricista	Choque elétrico / Arco elétrico	Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista</u> .
Passo 16: Abrir alavancas da Chave de Aferição / Bloqueio.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
Passo 17: Desconectar os condutores dos bornes e retirar o medidor, anotando os dados de placa na Ordem de Serviço.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
Passo 18: Retirar Chave de Aferição / Bloqueio e condutores de interligação do Medidor e dos TCs.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**VERSÃO 1.0**

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 004.04.01Folha:
5/5**DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA**Emissão:
13/11/2009Revisão:
27/11/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 19: Desconectar os cabos do circuito principal do Disjuntor Geral ou dos TC's, se os mesmos forem de barra.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
Passo 20: Retirar os Transformadores de Corrente(TCs), anotando as características de placa na Ordem de Serviço.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
Passo 21: Fechar as tampas da CED e da Caixa de Medição.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
Passo 22: Completar preenchimento da Ordem de Serviço.	Eletricista	-	-
Passo 23: Sair e fechar a porta da Cabina de Medição utilizando a chave padrão.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
Passo 24: Coletar assinatura do consumidor e após entregar cópia da Ordem de Serviço ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).	Eletricista	Ataque de animais domésticos.	Certificar-se da inexistência de animais agressivos, caso existam chamar proprietários para prendê-los.
Passo 25: Executar os passos 23 à 27 do <u>POPD 001.01.03 - Diretriz do Eletricista</u> .	Igual aos passos de 23 à 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 23 à 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 23 à 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .